

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

12 березня 2024 року

м. Ніжин

(назва населеного пункту)

Провідний інспектор ВОПР та ЦЗ Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області

Станіслав ПАСКЕВИЧ

Головний спеціаліст відділу з питань НС ЦЗН ОМР ВК Ніжинської Міської ради Анатолій КАРМАНОВ

ДОП Ніжинського РУП у Чернігівській області Ігор ЗАКОВРЯЖИН

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження))

у присутності: Директора Олени ЛИТОВЧЕНКО

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), Найпростішого укриття ВСП
«Ніжинський фаховий коледж НУБіП України розташованого за адресою: м Ніжин вул. вул.
Шевченка № 26.

Державна форма власності що належить: Балансоутримувач: НУБіП України

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання; державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)
підвалне приміщення знаходитьться в будівлі закладу. Будівля чегляна з залізобетонними перекриттями.
(основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окрім розташованої, вбудованої в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 106,9 кв.м. 200 осіб

2. Загальний стан об'єкта:

технічний - працездатний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний - задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень - чисті, сухі.

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів - входів один, один евакуаційний вихід, знаходитьться із зовнішньої сторони будівлі, засоби для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відсутні (не передбачались проектом).

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: Природна через двері та отвори в стінах.. Примусова вентиляція відсутня.

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: Централізоване водопостачання від міської мережі, додаткові ємності питної води 300літрів.

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків до питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: Наявна, працюча.

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: в наявності 1 шт., умивальник - 1 ш.

(наявність, кількість, стан санітарних пристрій (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) не передбачено

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: не передбачено проектом. Наявні труби тепломережі у підвалах

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

Електропостачання від внутрішніх мереж будівлі. Стан мережі електроосвітлення та розеток задовільний, потребує технічного обслуговування. Резервне джерело – сонячна панель потужністю 400 Ват.

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення Системи зв'язку та оповіщення наявні, підключено інтернет, гучномовець.

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації Не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння Система внутрішнього пожежогасіння не передбачено проектом. Первінні засоби пожежогасіння закладу в наявності, згідно вимог.

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвалні приміщення навчального закладу №2ВСП «НФК НУБіП України» рекомендовано до використання для укриття людей як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд за умови:

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Привести документацію та загальний стан захисної споруди у відповідність до вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС від 09.07.2018 року № 579, а саме:

Створити об'єктове формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд або призначити осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду захисних споруд. Провести практичні відпрацювання дій при здійсненні укриття людей та їх розміщені в наявних приміщеннях.

Забезпечити формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі зв'язку та оповіщення, засобами індивідуального захисту, надання медичної допомоги, контейнерами для харчових продуктів, шансовим інструментом, та інше.

Забезпечувати дотримання вимог експлуатації електромереж, та техніки безпеки.

Забезпечити санітарний стан утримання приміщень сховища у відповідності вимог нормативного життєзабезпечення (влаштувати нормативну висоту приміщень, гідроізоляцію від ґрунтових та поверхневих вод, температурно-вологісного режиму, повіtroобміну, допустимих рівнів газового складу повітря)

Забезпечити укриття (вікна) протибуховими пристроями, захисними пристроями призначеними для захисту осіб, що переховуються від надмірного тиску повітряної ударної хвилі та інших вражаючих факторів під час застосування звичайної зброї та засобів масового ураження.

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Працює цілодобово, ключі у чергового.

Підписи осіб, які склали цей акт:



Станіслав ПАСКЕВИЧ

Анатолій КАРМАНОВ

Ігор ЗАКОВРЯЖИН

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)

Олена ЛИТОВЧЕНКО

12 березня 2024 року

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття № 47

26 серпня 2024 року

м. Ніжин
(назва населеного пункту)

Голова комісії:

Директор ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» Василь ЛУКАЧ.

Члени комісії:

Провідний інспектор ВЗНС Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області Тетяна СЛЬЧЕНКО.

Начальник сектору з НС ЦЗН відділу надзвичайних ситуацій ЦЗН ОМР Ніжинської міської ради Анатолій КАРМАНОВ.

ДОП Ніжинського РВП Ігор ЗАКОВРЯЖИН.

у присутності:

командир групи обслуговування найпростішого укриття, головний інженер Анатолій КУШНИРЕНКО.

Комендант інституту Ніна ТРОСТ.

(посада, ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення),

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

розташованого за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 10.

Форма власності Державна.

(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання; державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Підвалне приміщення знаходитьться в окремо розташованій чотириповерховій будівлі громадського призначення. Будівля цегляна із залізобетонним перекриттям (основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окрім розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа підвалу 329,2 м².

2. Загальний стан об'єкта:

технічний - справний, працездатний.

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний - задовільний.

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень – чисті, сухі.

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів – один вхід із сходинкової клітини (у відповідності до проекту),

один аварійний вихід безпосередньо назовні із захистом від атмосферних опадів, засоби для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відсутні (не передбачались проектом).

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: Природна через вентиляційні канали в стінах.

(передбачено / не передбачено проскотом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання від міської мережі із запірною арматурою (кранами), додаткові ємності питної води ємністю 200

літрів

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: в підвалі не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом)

санвузли: біотуалет 1 шт., умивальник 1 шт.

(наявність, кількість, стан санітарних пристрій (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) відсутні

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: Система опалення від власної котельні з твердопаливними котлами

(передбачено / не передбачено проєктом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення

Електропостачання від внутрішніх мереж будівлі. Стан мережі електроосвітлення та розеток задовільний. Резервне живлення від бензогенератора потужністю 4кВт.

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення Системи зв'язку та оповіщення справна.

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації відсутні, не передбачено проєктом

(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння система внутрішнього пожежогасіння не передбачено проєктом. Первінні засоби пожежогасіння закладу в наявності 1 шт. ОП-5б.

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Підвал громадської будівлі ВП НУБіП «Ніжинський агротехнічний інститут»

рекомендовано до використання для укриття людей як найпростіше укриття за умови:

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд);

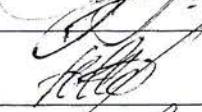
- Дооблаштування стаціонарного санвузла.
- Встановити знаки безпеки та план евакуації.

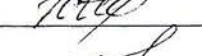
(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

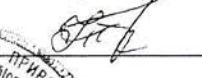
Підписи осіб, які склали цей акт:

 /Тетяна СІЛЬЧЕНКО/

 /Анатолій КАРМАНОВ/

 /Ігор ЗАКОВРЯЖИН/

 /Анатолій КУШНІРЕНКО/

 /Ніна ТРОСТ/

Власник об'єкта

Директор ВП НУБіП Україна

"Ніжинський агротехнічний інститут" 

/Василь ЛУКАЧ/

26 серпня 2024 року

АКТ

**оцінки підвального приміщення навчального корпусу № 2
ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»,
розташованого за адресою: м Ніжин вул. Шевченка, 26
щодо можливості його використання для укриття населення
як найпростішого укриття**

23 серпня 2024 року

м. Ніжин

Комісія у складі:

Голова комісії: директор ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
Олена ЛИТОВЧЕНКО

Члени комісії:

провідний інспектор відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту
Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області Станіслав ПАСКЕВИЧ (за згодою),
заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна ШЕЙН,
завідувач відділення ТЕСЗА Олександр ЛАНДІК,
завідувач відділення ЕЛІС Тетяна РОМАНЕНКО,
проводний інженер Руслан КУБРАК,
проводний інженер з охорони праці Альона ШКОДИН,
завідувач господарства Анатолій БОЙКО,
завідувач гуртожитку Світлана БУТЕРЧУК

провела огляд об'єкта: підвального приміщення ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України», розташованого за адресою: м Ніжин, вул. Шевченка, 26.

Форма власності – державна.

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

Підвальне приміщення знаходитьться в окремо розташованій двоповерховій будівлі закладу. Будівля цегляна з дерев'яними, а над підвальним приміщенням залізобетонними перекриттями (загальна площа підвалу 106,9 кв.м).

2. Загальний стан об'єкта:

технічний – справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний – задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень – чисті, сухі

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів – вхід із зовнішньої сторони будівлі з обладнаним захистом від атмосферних опадів, аварійний вихід один, не захищений, засоби для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відсутні (не передбачались проектом).

(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природна через двері та отвори в стінах. Примусова вентиляція наявна. (передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання від міської мережі, додаткові ємності питної води 300 л.

6. Стан каналізаційної системи: наявна, працюча

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: в наявності 1, умивальник – 1.

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень): не передбачено

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення: не передбачено проектом, наявні труби тепломережі у підвалі.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: електропостачання від внутрішніх мереж будівлі. Стан мережі електроосвітлення та розеток задовільний. Резервне джерело – сонячна панель потужністю 400 Вт.

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: системи зв'язку та оповіщення в будівлі наявні, інтернет (Wi-Fi), радіоприймач наявні.

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації: відсутні, для підвального приміщення не передбачено проєктом (передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння система внутрішнього пожежогасіння не передбачена для підвального приміщення проєктом. Первинні засоби пожежогасіння в наявності, укомплектовано згідно з нормами.

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання підвального приміщення навчального корпусу № 2

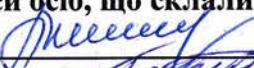
Ніжинського фахового коледжу НУБіП України для укриття населення

як найпростішого укриття

Підвальне приміщення навчального корпусу №2 ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» рекомендовано до використання для укриття людей (найпростіше укриття).

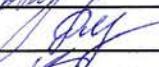
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

Підписи осіб, що склали цей акт:

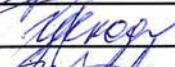
 Олена ЛІТОВЧЕНКО

 Станіслав ПАСКЕВІЧ

 Олександр ЛАНДІК

 Тетяна РОМАНЕНКО

 Руслан КУБРАК

 Альона ШКОДИН

 Анатолій БОЙКО

 Світлана БУТЕРЧУК

АКТ
оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту
протирадіаційного укриття № 95752

23.08.2024 року

м. Ніжин

Комісія у складі:

Голова комісії: директор ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України»
Олена ЛИТОВЧЕНКО

Члени комісії:

провідний інспектор відділу організації профілактичної роботи та цивільного захисту
Ніжинського РУ ГУ ДСНС України у Чернігівській області Станіслав ПАСКЕВИЧ (за згодою),
заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна ШЕЙН,
завідувач відділення ТЕСЗА Олександр ЛАНДІК,
завідувач відділення ЕЛС Тетяна РОМАНЕНКО,
проводний інженер Руслан КУБРАК,
проводний інженер з охорони праці Альона ШКОДИН,
завідувач господарства Анатолій БОЙКО,
завідувач гуртожитку Світлана БУТЕРЧУК

провели перевірку стану готовності, експлуатації і використання протирадіаційного укриття № 95752

Протирадіаційне укриття (ПРУ) розташовано за адресою: Чернігівська область, м.Ніжин,
бул. Шевченка, 43/2

Форма власності (протирадіаційного укриття) державна

(державна (на державному підприємстві)

Відомча підпорядкованість Міністерство освіти і науки України

(орган управління захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), як об'єктом нерухомого майна)

Власник (балансоутримувач) (протирадіаційного укриття) ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», передано в оперативне використання за призначенням ВСП «Ніжинський фаховий коледж НУБіП України» наказом ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» від 04.08.2022 №86.

(юридична назва підприємства (станов, організації)

39214962, м. Ніжин 16600, вул. Шевченка, 26

(код ЄДРПОУ, поштова адреса)

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди протирадіаційне укриття 4 групи, К3 200
(клас сховища, група протирадіаційного укриття)

місткістю на 220 осіб, загальною площею 243,48 кв. м, вбудоване в п'ятиповерхову будівлю
(окрім розташована, вбудована в будівлю (кількість поверхів), у гірничих виробках)

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті та сухі, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення)

Використовується (не використовується) для господарських, культурних та побутових потреб не використовується

3. Стан входів і аварійних виходів: вхід один із захистом від атмосферних опадів; аварійний вихід один, біля входу та виходу встановлені таблички, входи не захаращені, наявні два

комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях (гуртожиток №1, лабораторний корпус № 3).

(кількість, біля входів встановлено таблички, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях)
не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю, не передбачено проектом
 (обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан повітрозабірних оголовків, металевих віконниць, вихлопних каналів**
металеві віконця та вихлопний канал справні
 (шлі, справні, обслуговуються)

5. Стан обвалиування окремо розташованого сховища** відсутнє
 (товщина підсипки відповідає (не відповідає) пректу)

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задраювання**
відсутні
 (наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність підставок для розвантаження, захисних екранів, написів "відчинено-зачинено" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

7. Стан противибухових пристрой** відсутні
 (наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

8. Стан систем вентиляції, зокрема:
повітропроводи не передбачено проектом
 (наявні, комплектні, є пошкодження корозією)

(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота, не пошкоджено корозією)
 пофарбовано правильно (білого кольору - чистої вентиляції, жовтого - фільтровентиляції **, червоного - систем регенерації повітря**), герметичність**, наявність запірної арматури (засувів, шиберів), покажчиків руху повітря)

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції не передбачено проектом
 (передбачено/не передбачено проектом, наявність, тип, кількість, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масел у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

електроручні вентилятори 3 штуки, встановлено правильно, знаходяться у справному стані)
 (передбачено / не передбачено проектом, тип, кількість, наявність зворотного клапана, встановлено правильно, у комплекті, знаходяться у справному (робочому) стані, обслуговуються своєчасно, відбалансовано, лопаті не мають пошкоджень, електродвигуни справні, наявність масла у редукторі, не мають втрат повітря на з'єднаннях)

протипилові фільтри (ФЯР)** не передбачені проектом
 (не мають ознак корозії, чисті, проварені в індустриальному маслі, герметичні по контуру, не знімаються - приварені, знаходяться у ванні з мастилом)

фільтри-поглиначі (ФП)** не передбачені проектом
 (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, відслужили встановлений термін тощо)

герметичні клапани (ГК)** відсутні
 (наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ)** відсутні
 (наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

прилад для вимірю підпору повітря** відсутній
 (наявність, стан (працює / не працює)

система регенерації повітря** немас
 (передбачено / не передбачено проектом, наявність, у комплекті)

фільтри (ФГ70)** відсутні
 (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

регенеративні патрони (РП-100)** відсутні
 (наявність, марка, рік випуску, останній термін перевірки придатності, цілісність, змонтовано правильно, не мають пошкоджень та ознак корозії, не вологі, встановлений термін придатності закінчився тощо)

9. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання відсутнє, в наявності ємності з питною та технічною водою

(централізоване водопостачання або інше джерело)

запірна арматура в наявності, з легкістю відкриваються та закриваються

(наявність пристрою на вводі всередині захисної споруди, справність, легкість її відкриття та закриття, нумерація засувок вентилів згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування)

наявність покажчиків руху води немає

(є, немає)

безнапірні та напірні баки для питної води не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, герметичність, чистота баків, забезпечення протоку води, наявність водомірних покажчиків, технологічних люків, повітряних кранів, кранів видачі води, справність тепло-, пароізоляції)

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках не проводились

(дата, результати)

водопровідні труби водопостачання відключено, труби пофарбовано

(передбачено / не передбачено проектом, справність, без ознак корозії, пофарбовано правильно (зелений колір) або неправильно, не пофарбовано)

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) 600 літрів

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм)

10. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли 1 біотуалет, 1 умивальник

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників), стан приміщень, використовуються / не використовуються, приміщення закрито, опечатано)

труби каналізації -

(передбачено / не передбачено проектом, справні, без ознак корозії, пофарбовано правильно (чорний колір) або неправильно, не пофарбовано)

резервуари для збирання фекальних вод -

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, герметичність резервуарів, можливість очистки, аварійні резервуари засинено, не засинено, опечатано / не опечатано, терміни останнього технічного обслуговування)

насоси відкачування: не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, кількість, стан (робочий, неробочий), терміни останнього технічного обслуговування)

запірна арматура не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність та легкість закриття та відкриття вентилів і засувів всередині захисної споруди, відповідність нумерації засувів експлуатаційній схемі, останній термін обслуговування)

вигрібні ями, пурпур-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) виносний бак для нечистот

(для неканалізованих захисних споруд) (наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

11. Справність системи опалення не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення наявна, укомплектована, справна

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання: щитів управління, вимикачів, розеток, світильників, пускової апаратури, пакетних вимикачів, інших електрических приладів, передбачених проектом; справність електрических кабелів та проводів, наявність експлуатаційних схем, нумерації і написів на електрических приладах, колір труб електропроводки (чорний), наявність люмінесцентних ламп, терміни останнього обслуговування електрических мереж та електричного обладнання, перевірки опору електроізоляції)

13. Справність систем зв'язку та оповіщення радіоприймач

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів, наявність схем оповіщення)

14. Стан заземлення електрообладнання наявна, придатна
(наявність, стан придатності)

15. Стан гідроізоляції передбачена
(передбачено / не передбачено проектом)

за зовнішніми ознаками гідроізоляція не порушена
(гідроізоляцію не порушено / є ознаки порушення гідроізоляції: захисна споруда затоплена або підтоплена ґрунтовими, поверхневими, стічними, технологічними водами, наявність висновків проектної організації про причини підтоплення (затоплення) та стан гідроізоляції)

16. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації не передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

укомплектованість пожежних кранів відсутні

труби систем пожежогасіння відсутні
(пофарбовано правильно (червоний колір) або неправильно, не пофарбовано)

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано згідно норм, два вогнегасники ВП-5, пожежний щит
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

наявність схеми евакуації розроблена, знаходитьться на видному місці при вході до укриття
(розроблено, не розроблено, розроблено неправильно, знаходиться на видному місці, немає)

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщеннях дотримується
забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан наявні термометр, гірометр
(термометра, гірометра (психрометра), приборів виявлення відсоткового вмісту вуглекислого газу у повітрі, їх тип (газоаналізатори ГМУ-2, РАС II, РАС III, інші - які саме)**, приладів виявлення радіоактивного забруднення - дозиметрів, дозиметрів-радіометрів (якого типу); індивідуальних дозиметрів)

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди забезпечено згідно норм (70% від нормативу)

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):
паспорт захисної споруди наявний
журнал перевірки стану захисної споруди наявний
план захисної споруди із зазначенням пристрій для сидіння і лежання та шляхів евакуації наявний
план приведення захисної споруди у готовність наявний
вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання відсутні
правила користування вимірювальними приладами відсутні
журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** відсутній
журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів гопколітових, приладів регенерації та підпору повітря** відсутній
формуляр фільтровентиляційних агрегатів** відсутній
порядок провітрювання захисної споруди наявний
інструкція з протипожежної безпеки наявна
щорічний акт огляду ємностей для питної води з результатами лабораторних досліджень відсутній
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів наявна
журнал перевірки стану готовності захисної споруди наявний
інструкція з використання засобів індивідуального захисту відсутня
порядок перевірки сховища на герметичність** відсутній
довідка про перевірку сховища на герметичність** відсутня
правила поведінки у захисній споруді наявні
спісок особового складу формування з обслуговування споруди наявний
функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди наявні
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення

захисної споруди у готовність та використання захисної призначенням наявний

5

споруди за

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди не проводилися

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди наявні

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції** не проводилася
(проводилася (не проводилася), дата проведення)

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС чисте, сухе, без ознак підтоплення
(чисте або захаращене, сухе або сире, з ознаками підтоплення (затоплення))

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання відсутні

(наявність, кількість, марка або шифр, зачинено або відчинено, зачиняються (відчиняються) легко, гума повністю прилягає (не прилягає) до коробки, гума ціла та еластична або пошкоджена, має тріщини, зафарбована, втратила еластичність, наявність написів "відкрито-закрито" на штурвалах та ручках, порядкових номерів та маркування на дверях та ставнях)

оголовки повітрозабірних та вихлопних каналів ДЕС цілі, справні
(цілі, справні, обслуговуються)

стан противибухових пристрій відсутні

(наявність, тип (УЗС, МЗС, інший - який саме), кількість, пофарбовано, встановлено правильно, не пошкоджено, без ознак корозії, зачиняються легко)

протипиловий фільтр (ФЯР)** відсутній

(не має ознак корозії, чистий, проварений в індустріальному маслі, герметичний по контуру, не знімається - приварений, знаходитьться у ванні з мастилом)

герметичні клапани (ГК) відсутні

(наявність, кількість, справність, зачиняються легко, прилягають щільно, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, закрито, опломбовано)

клапани надмірного тиску (КНТ) немає

(наявність, кількість, справність, пронумеровано згідно з експлуатаційною схемою, промарковано, обслуговуються своєчасно, відрегульовано під надмірний тиск)

наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній - відсутня

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС відсутні

наявність піддонів під витратними паливними баками - відсутні

стан маслопроводів - не передбачені

(пофарбовано правильно (коричневий колір) або неправильно, не пофарбовано)

протипожежний стан приміщень ДЕС немає

(наявність системи автоматичного пожежогасіння, первинних засобів пожежогасіння)

наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС відсутні

наявність і справність електрифікованого покажчика "Вхід", світильників у входах, розеток для переносних ламп відсутні

наявність документації ДЕС:

формуляр ДЕС відсутні

схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС відсутні

інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС відсутні

інструкція з обслуговування ДЕС відсутня

журнал обліку роботи ДЕС відсутній

інструкція з протипожежної безпеки ДЕС відсутня

інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату відсутня

технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС відсутня

інформація щодо працездатності ДЕС: відсутня

ДЕС розконсервовано встановлюється - ДЕС законсервовано -

(дата)

перевірка працездатності ДЕС не проводилася

(проводилася (не проводилася), дата проведення, з роботою під навантаженням упродовж певного часу (у годинах)

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом)

Можливо привести в готовність до використання за призначенням

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 23.08.2024 р. (протирадіаційне укриття) № 95752
(дата)

оцінюється як обмежено готове до використання за призначенням
(готове, обмежено готове, не готове)

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

Можливе використання у режимі найпростішого укриття

(захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, реставрації, доцільно визначити нового балансоутримувача захисної споруди, можливе використання у режимі ПРУ**, розглянути можливість її виключення за погодженням з ДСНС з фонду захисних споруд тощо)

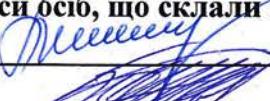
РЕКОМЕНДАЦІЙ

Щодо приведення захисної споруди у готовність до використання за призначенням:

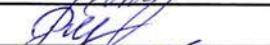
- Дообладнати місця для відпочинку (лавки, нари та інше)
- Постійно підтримувати санітарний стан приміщень укриття у відповідності вимог нормативного життєзабезпечення (температурно-вологісного режиму, повітрообміну, допустимих рівнів газового складу повітря).

(перелік заходів, необхідних для приведення захисної споруди у готовність)

Підписи осіб, що склали цей акт:


Олена ЛІТОВЧЕНКО


Станіслав ПАСКЕВІЧ


Олександр ЛАНДІК


Тетяна РОМАНЕНКО


Руслан КУБРАК


Альона ШКОДІН


Анатолій БОЙКО


Світлана БУГЕРЧУК